



# ***PRECISIONMASTER***

## ***Gas Saver "Accumulator"***

### **Operation Manual**

This documentation valid for Item P/N 0558007079  
Licensed under U.S. Patent Numbers 7,019,248 & 7,015,412

**BE SURE THIS INFORMATION REACHES THE OPERATOR.  
YOU CAN GET EXTRA COPIES THROUGH YOUR SUPPLIER.**


## **CAUTION**

**These INSTRUCTIONS are for experienced operators. If you are not fully familiar with the principles of operation and safe practices for arc welding and cutting equipment, we urge you to read our booklet, "Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging," Form 52-529. Do NOT permit untrained persons to install, operate, or maintain this equipment. Do NOT attempt to install or operate this equipment until you have read and fully understand these instructions. If you do not fully understand these instructions, contact your supplier for further information. Be sure to read the Safety Precautions before installing or operating this equipment.**

## **USER RESPONSIBILITY**

This equipment will perform in conformity with the description thereof contained in this manual and accompanying labels and/or inserts when installed, operated, maintained and repaired in accordance with the instructions provided. This equipment must be checked periodically. Malfunctioning or poorly maintained equipment should not be used. Parts that are broken, missing, worn, distorted or contaminated should be replaced immediately. Should such repair or replacement become necessary, the manufacturer recommends that a telephone or written request for service advice be made to the Authorized Distributor from whom it was purchased.

This equipment or any of its parts should not be altered without the prior written approval of the manufacturer. The user of this equipment shall have the sole responsibility for any malfunction which results from improper use, faulty maintenance, damage, improper repair or alteration by anyone other than the manufacturer or a service facility designated by the manufacturer.

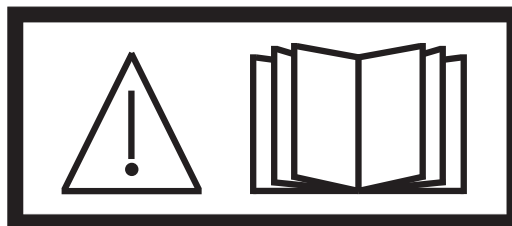

**READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLING OR OPERATING.**

**PROTECT YOURSELF AND OTHERS!**

---

## TABLE OF CONTENTS

---

| Section / Title.....   | Page     |
|--|----------|
| <b>English .....</b>   | <b>1</b> |
| 1.0 Safety Precautions .....                                 | 5        |
| 2.0 Operation .....  | 7        |
| 2.1 Alternate Use On Pipeline - With Direct Connection ..... | 7        |
| <b>French .....</b>  | <b>9</b> |

---

## TABLE OF CONTENTS

---

## **1.0 Safety Precautions**

Users of ESAB welding and plasma cutting equipment have the ultimate responsibility for ensuring that anyone who works on or near the equipment observes all the relevant safety precautions. Safety precautions must meet the requirements that apply to this type of welding or plasma cutting equipment. The following recommendations should be observed in addition to the standard regulations that apply to the workplace.

All work must be carried out by trained personnel well acquainted with the operation of the welding or plasma cutting equipment. Incorrect operation of the equipment may lead to hazardous situations which can result in injury to the operator and damage to the equipment.

- 1. Anyone who uses welding or plasma cutting equipment must be familiar with:**
  - its operation
  - location of emergency stops
  - its function
  - relevant safety precautions
  - welding and / or plasma cutting
- 2. The operator must ensure that:**
  - no unauthorized person stationed within the working area of the equipment when it is started up.
  - no one is unprotected when the arc is struck.
- 3. The workplace must:**
  - be suitable for the purpose
  - be free from drafts
- 4. Personal safety equipment:**
  - Always wear recommended personal safety equipment, such as safety glasses, flame proof clothing, safety gloves.
  - Do not wear loose fitting items, such as scarves, bracelets, rings, etc., which could become trapped or cause burns.
- 5. General precautions:**
  - Make sure the return cable is connected securely.
  - Work on high voltage equipment may only be carried out by a qualified electrician.
  - Appropriate fire extinguishing equipment must be clearly marked and close at hand.
  - Lubrication and maintenance must not be carried out on the equipment during operation.

**WARNING**

**WELDING AND PLASMA CUTTING CAN BE INJURIOUS TO YOURSELF AND OTHERS. TAKE PRECAUTIONS WHEN WELDING OR CUTTING. ASK FOR YOUR EMPLOYER'S SAFETY PRACTICES WHICH SHOULD BE BASED ON MANUFACTURERS' HAZARD DATA.**

**ELECTRIC SHOCK** - Can kill.

- Install and earth (ground) the welding or plasma cutting unit in accordance with applicable standards.
- Do not touch live electrical parts or electrodes with bare skin, wet gloves or wet clothing.
- Insulate yourself from earth and the workpiece.
- Ensure your working stance is safe.

**FUMES AND GASES** - Can be dangerous to health.

- Keep your head out of the fumes.
- Use ventilation, extraction at the arc, or both, to take fumes and gases away from your breathing zone and the general area.

**ARC RAYS** - Can injure eyes and burn skin.

- Protect your eyes and body. Use the correct welding / plasma cutting screen and filter lens and wear protective clothing.
- Protect bystanders with suitable screens or curtains.

**FIRE HAZARD**

- Sparks (spatter) can cause fire. Make sure therefore that there are no inflammable materials nearby.

**NOISE** - Excessive noise can damage hearing.

- Protect your ears. Use earmuffs or other hearing protection.
- Warn bystanders of the risk.

**MALFUNCTION** - Call for expert assistance in the event of malfunction.

**READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLING OR OPERATING.**

**PROTECT YOURSELF AND OTHERS!**

## 2.0 USE OF PRECISIONMASTER GAS SAVER "ACCUMULATOR" (P/N 0558007079) WITH EXISTING PIPELINE FLOWMETERS OR MOUNTED DIRECTLY ON A PIPELINE CONNECTION

The patented ESAB PrecisionMaster Gas Saver improves weld start quality and reduces shielding gas waste.

The "Accumulator" is a key part of this patented system. At the weld start it delivers extra gas needed to purge the torch nozzle and weld start area of moisture laden air. It does this at a controlled flow rate to avoid mixing air into a turbulent shielding gas stream. This is accomplished with a surge flow control orifice at the feeder end. While welding, the flow rate is controlled by a flow control orifice located at the "Accumulator" inlet and the gas pressure set in the gas delivery hose. To assure uniform pressure in the gas delivery hose it is best to use a regulator mounted at the gas source, either cylinder or pipeline. That gas pressure should be maintained above the 23 to 25 psi for normal flow rates to retain automatic flow compensation as restrictions caused by spatter, torch hose bends, etc occur in production. Maintaining this minimum pressure is why most gas delivery systems operate above 25 psi and have since the invention of the TIG and MIG process.

Although it is best to use the "Accumulator" with a pressure regulator there are optional installations that may be used.

### 2.1 ALTERNATE USE ON PIPELINE - WITH DIRECT CONNECTION

The "Accumulator" can be connected to a gas delivery hose that comes directly from the pipeline without the use of a regulator or flowmeter. The flow will then be controlled by the pressure set in the pipeline. The variable pressure control is the system regulator that regulates the pipeline pressure. If that pressure can be controlled accurately when gas is flowing to only a few as well as when all welders are operating, the flow will remain consistent. This requires large pipe sizes or high flow regulators located prior to the manifold that contains the gas outlets.

The table below shows the flow that will be established with various pipeline pressures.

STANDARD PRECISIONMASTER GAS SAVER

| Pipeline Pressure<br>psi | Argon<br>CFH | 25% CO <sub>2</sub><br>CFH | CO <sub>2</sub><br>CFH |
|--------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 30                       | 31           | 30                         | 29                     |
| 32                       | 32           | 32                         | 31                     |
| 35                       | 35           | 34                         | 33                     |
| 40                       | 39           | 38                         | 37                     |
| 45                       | 42           | 41                         | 40                     |
| 50                       | 44           | 43                         | 42                     |
| 55                       | 47           | 46                         | 45                     |
| 60                       | 50           | 48                         | 46                     |

**NOTE:** If pipeline pressure varies the flow will vary as defined in the table.

**NOTE:**

The PrecisionMaster Gas Saver assembly has no replaceable parts other than the inlet Filter Screw (P/N 998311). If damaged beyond use, a complete assembly must be ordered (P/N 0558007079) .







# ***PRECISION MASTER***

*« Accumulateur » économiseur de gaz*

## **Mode d'emploi (FR)**

Ce document est valable pour les articles N/P 0558007079  
autorisés sous licence des brevets N° 7 019 248 et 7 015 412 des É.-U.

**ASSUREZ-VOUS QUE CETTE INFORMATION EST DISTRIBUÉE À L'OPÉRATEUR.  
VOUS POUVEZ OBTENIR DES COPIES SUPPLÉMENTAIRES CHEZ VOTRE FOURNISSEUR.**


## **ATTENTION**

Les **INSTRUCTIONS** suivantes sont destinées aux opérateurs qualifiés seulement. Si vous n'avez pas une connaissance approfondie des principes de fonctionnement et des règles de sécurité pour le soudage à l'arc et l'équipement de coupage, nous vous suggérons de lire notre brochure « **Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting and Gouging,** » Formulaire 52-529. Ne permettez **PAS** aux personnes non qualifiées d'installer, d'opérer ou de faire l'entretien de cet équipement. Ne tentez **PAS** d'installer ou d'opérer cet équipement avant de lire et de bien comprendre ces instructions. Si vous ne comprenez pas bien les instructions, communiquez avec votre fournisseur pour plus de renseignements. Assurez-vous de lire les **Règles de Sécurité** avant d'installer ou d'opérer cet équipement.

## **RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR**

Cet équipement opérera conformément à la description contenue dans ce manuel, les étiquettes d'accompagnement et/ou les feuillets d'information si l'équipement est installé, opéré, entretenu et réparé selon les instructions fournies. Vous devez faire une vérification périodique de l'équipement. Ne jamais utiliser un équipement qui ne fonctionne pas bien ou n'est pas bien entretenu. Les pièces qui sont brisées, usées, déformées ou contaminées doivent être remplacées immédiatement. Dans le cas où une réparation ou un remplacement est nécessaire, il est recommandé par le fabricant de faire une demande de conseil de service écrite ou par téléphone chez le Distributeur Autorisé de votre équipement.

Cet équipement ou ses pièces ne doivent pas être modifiés sans permission préalable écrite par le fabricant. L'utilisateur de l'équipement sera le seul responsable de toute défaillance résultant d'une utilisation incorrecte, un entretien fautif, des dommages, une réparation incorrecte ou une modification par une personne autre que le fabricant ou un centre de service désigné par le fabricant.

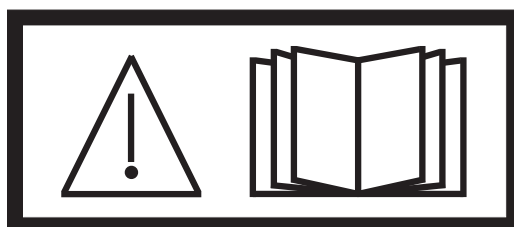

**ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT  
D'INSTALLER OU D'OPÉRER L'UNITÉ.**

**PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES !**

---

## TABLE DES MATIÈRES

---

| Section / Titre   | Page |
|---|------|
| 1.0 Mesures de sécurité .....   | 13   |
| 2.0 Opération .....   | 15   |
| 2.1 Utilisation d'une conduite interchangeable – À raccord direct ..... | 15   |

---

## TABLE DES MATIÈRES

---

## **1.0 Précautions de sécurité**

Les utilisateurs du matériel de soudage et de coupage plasma ESAB ont la responsabilité ultime d'assurer que toute personne qui opère ou qui se trouve dans l'aire de travail observe les précautions de sécurité pertinentes. Les précautions de sécurité doivent répondre aux exigences applicables à ce type de matériel de soudage ou de coupage plasma. Les recommandations suivantes doivent être observées en plus des règles standard qui s'appliquent au lieu de travail.

Tous les travaux doivent être effectués par un personnel qualifié possédant de bonnes connaissances par rapport au fonctionnement du matériel de soudage et de coupage plasma. Un fonctionnement incorrect du matériel peut produire des situations dangereuses qui peuvent causer des blessures à l'opérateur ou des dommages au matériel.

1. Toute personne travaillant avec le matériel de soudage ou de coupage plasma doit connaître :
  - son fonctionnement;
  - l'emplacement des interrupteurs d'arrêt d'urgence;
  - sa fonction;
  - les précautions de sécurité pertinentes;
  - les procédures de soudage et/ou de coupage plasma.
2. L'opérateur doit assurer que :
  - seules les personnes autorisées à travailler sur l'équipement se trouvent dans l'aire de travail lors de la mise en marche de l'équipement;
  - toutes les personnes dans l'aire de travail sont protégées lorsque l'arc est amorcé.
3. Le lieu de travail doit être :
  - aménagé convenablement pour acquérir le matériel en toute sécurité;
  - libre de courants d'air.
4. Équipement de sécurité personnelle
  - Vous devez toujours utiliser un équipement de sécurité convenable tels que les lunettes de protection, les vêtements ininflammables et des gants de protection.
  - Vous ne devez jamais porter de vêtements amples, tels que foulards, bracelets, bagues, etc., qui pourraient se prendre dans l'appareil ou causer des brûlures.
5. Précautions générales :
  - Assurez-vous que le câble de retour est bien branché.
  - La réparation d'un équipement de haute tension **doit être effectuée par un électricien qualifié seulement.**
  - Un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être à proximité de l'appareil et l'emplacement doit être clairement indiqué.
  - Vous **ne devez jamais** procéder à la lubrification ou l'entretien du matériel lorsque l'appareil est en marche.

**AVERTISSEMENT**

**LE SOUDAGE ET LE COUPAGE À L'ARC PEUVENT CAUSER DES BLESSURES À L'OPÉRATEUR OU LES AUTRES PERSONNES SE TROUVANT DANS L'AIRE DE TRAVAIL. ASSUREZ-VOUS DE PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES LORS D'UNE OPÉRATION DE SOUDAGE OU DE COUPAGE. DEMANDEZ À VOTRE EMPLOYEUR UNE COPIE DES MESURES DE SÉCURITÉ QUI DOIVENT ÊTRE ÉLABORÉES À PARTIR DES DONNÉES DES RISQUE DU FABRICANT.**

**CHOC ÉLECTRIQUE** - peut être mortel.

- Assurez-vous que l'unité de soudage ou de coupage plasma est installée et mise à la terre conformément aux normes applicables.
- Ne touchez pas aux pièces électriques sous tension ou les électrodes si vos mains ne sont pas bien protégées ou si vos gants ou vos vêtements sont humides.
- Assurez-vous que votre corps est bien isolé de la mise à la terre et de la pièce à traiter.
- Assurez-vous que votre position de travail est sécurisée.

**VAPEURS ET GAZ** - peuvent être dangereux pour la santé.

- Gardez votre tête éloignée des vapeurs.
- Utilisez un système de ventilation et/ou d'extraction à l'arc pour évacuer les vapeurs et les gaz de votre zone respiratoire.

**RAYONS DE L'ARC** - peuvent endommager la vue ou brûler la peau.

- Protégez vos yeux et votre corps. Utilisez un écran de soudage/coupage plasma convenable équipé de lentilles teintées et portez des vêtements de protection.
- Protégez les personnes se trouvant dans l'aire de travail à l'aide d'un écran ou d'un rideau protecteur convenable.

**RISQUE D'INCENDIE**

- Les étincelles (projections) peuvent causer un incendie. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériel inflammable à proximité de l'appareil.

**BRUIT** - un bruit excessif peut endommager la capacité auditive.

- Protégez vos oreilles. Utilisez des protecteurs d'oreilles ou un autre type de protection auditive.
- Avertissez les personnes se trouvant dans l'aire de travail de ce risque.

**FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX** - Dans le cas d'un fonctionnement défectueux demandez l'aide d'une personne qualifiée.

**ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'INSTALLER OU D'OPÉRER L'UNITÉ.**

**PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES !**

## 2.0 UTILISATION DE « L'ACCUMULATEUR » ÉCONOMISEUR DE GAZ PRECISIONMASTER (N/P 0558007079) AVEC LES DÉBITMÈTRES DE CONDUITE EXISTANTS OU INSTALLÉS DIRECTEMENT SUR UN RACCORD DE CONDUITE

L'économiseur de gaz PrecisionMaster de ESAB améliore la qualité de la l'amorçage de la soudure mise en marche de la soudure et réduit les pertes de gaz de protection.

« L'accumulateur » est une pièce principale du système breveté. À l'amorçage, il fournit le gaz supplémentaire requis pour la purge du bec de la torche et élimine l'humidité de la zone de soudure. Il effectue cette tâche à débit contrôlé afin d'éviter la formation de turbulences occasionnées par le mélange de l'air et du jet de gaz de protection. L'orifice de contrôle de remontée du débit d'admission effectue cette tâche. Pendant le soudage, le débit est contrôlé par un orifice de contrôle situé à l'admission de « l'accumulateur » et la pression de gaz établie dans le tuyau d'alimentation. Afin d'assurer une pression uniforme dans le tuyau d'alimentation en gaz, il est préférable d'utiliser un détendeur installé à l'admission en gaz, soit à la bouteille ou à la conduite. La pression du gaz doit être maintenue au dessus d'environ 158 et 172 kp (23 à 25 psi) afin que le débit normal puisse conserver la compensation automatique du débit puisque des restrictions occasionnées par les projections de globules, les replis de tuyau, etc. se produisent en cours de production. Le fait de garder cette pression minimale est la raison pour laquelle la plupart des systèmes d'alimentation en gaz fonctionnent au dessus de 172 kp (25 psi) et ce depuis l'invention des processus TIG et MIG.

Bien qu'il soit préférable d'utiliser « l'accumulateur » avec un détendeur, certaines installations en options peuvent être utilisées.

## 2.1 UTILISATION D'UNE CONDUITE INTERCHANGEABLE – À RACCORD DIRECT

« L'accumulateur » peut être raccordé à un tuyau d'alimentation en gaz provenant directement de la conduite sans le besoin d'un détendeur ou d'un débitmètre. Le débit est alors contrôlé par la pression réglée de la conduite. Le détendeur du système sert alors de contrôle variable de pression pour la conduite. Si la pression peut être contrôlée avec précision pendant le débit du gaz vers uniquement quelques ou vers tous les soudeurs au travail, le débit demeure donc constant. Cela nécessite des conduites de gros calibre ou des détendeurs à haut débit situés en amont de la rampe de distribution des sorties de gaz.

Le tableau ci-après illustre les débits préétablis par diverses pressions de conduite.

ÉCONOMISEUR DE GAZ PRECISIONMASTER STANDARD

| Pression de la conduite<br>en psi* | Argon<br>en pi <sup>3</sup> /h** | 25% CO <sub>2</sub><br>en pi <sup>3</sup> /h** | CO <sub>2</sub><br>en pi <sup>3</sup> /h* |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 30                                 | 31                               | 30   | 29  |
| 32                                 | 32                               | 32   | 31  |
| 35                                 | 35                               | 34   | 33  |
| 40                                 | 39                               | 38   | 37  |
| 45                                 | 42                               | 41   | 40  |
| 50                                 | 44                               | 43   | 42  |
| 55                                 | 47                               | 46   | 45  |
| 60                                 | 50                               | 48   | 46  |

\* 1 psi = 6,894 kp

\*\* 1 pi<sup>3</sup>/h = 28,316 l/h

**REMARQUE :** si la pression de la conduite varie, le débit varie selon les indications indiquées dans le tableau.

### REMARQUE :

L'assemblage de l'économiseur de gaz PrecisionMaster ne possède pas de pièces de rechange sauf la vis du filtre d'admission (N/P 998311). S'il devient hors d'usage, vous devez commander un assemblage complet (N/P 0558007079).





---

## REMARQUES

---

---

## REMARQUES

---

---

## REVISION HISTORY

---

1. Original release - 01/2008.
2. 10/2012 - Updated and combined eng and french, removed section 2.1 per M. Palumbo.

# ESAB subsidiaries and representative offices

## Europe

### AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H  
Vienna-Liesing  
Tel: +43 1 888 25 11  
Fax: +43 1 888 25 11 85

### BELGIUM

S.A. ESAB N.V.  
Brussels  
Tel: +32 2 745 11 00  
Fax: +32 2 745 11 28

### THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.  
Prague  
Tel: +420 2 819 40 885  
Fax: +420 2 819 40 120

### DENMARK

Aktieselskabet ESAB  
Copenhagen-Valby  
Tel: +45 36 30 01 11  
Fax: +45 36 30 40 03

### FINLAND

ESAB Oy  
Helsinki  
Tel: +358 9 547 761  
Fax: +358 9 547 77 71

### FRANCE

ESAB France S.A.  
Cergy Pontoise  
Tel: +33 1 30 75 55 00  
Fax: +33 1 30 75 55 24

### GERMANY

ESAB GmbH  
Solingen  
Tel: +49 212 298 0  
Fax: +49 212 298 218

### GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd  
Waltham Cross  
Tel: +44 1992 76 85 15  
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd

Andover  
Tel: +44 1264 33 22 33  
Fax: +44 1264 33 20 74

### HUNGARY

ESAB Kft  
Budapest  
Tel: +36 1 20 44 182  
Fax: +36 1 20 44 186

### ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.  
Mesero (Mi)  
Tel: +39 02 97 96 81  
Fax: +39 02 97 28 91 81

### THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.  
Utrecht  
Tel: +31 30 2485 377  
Fax: +31 30 2485 260

### NORWAY

AS ESAB  
Larvik  
Tel: +47 33 12 10 00  
Fax: +47 33 11 52 03

### POLAND

ESAB Sp.zo.o.  
Katowice  
Tel: +48 32 351 11 00  
Fax: +48 32 351 11 20

### PORTUGAL

ESAB Lda  
Lisbon  
Tel: +351 8 310 960  
Fax: +351 1 859 1277

### SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.  
Bratislava  
Tel: +421 7 44 88 24 26  
Fax: +421 7 44 88 87 41

### SPAIN

ESAB Ibérica S.A.  
Alcalá de Henares (MADRID)  
Tel: +34 91 878 3600  
Fax: +34 91 802 3461

### SWEDEN

ESAB Sverige AB  
Gothenburg  
Tel: +46 31 50 95 00  
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB

Gothenburg  
Tel: +46 31 50 90 00  
Fax: +46 31 50 93 60

### SWITZERLAND

ESAB AG  
Dietikon  
Tel: +41 1 741 25 25  
Fax: +41 1 740 30 55

## North and South America

### ARGENTINA

CONARCO  
Buenos Aires  
Tel: +54 11 4 753 4039  
Fax: +54 11 4 753 6313

### BRAZIL

ESAB S.A.  
Contagem-MG  
Tel: +55 31 2191 4333  
Fax: +55 31 2191 4440

### CANADA

ESAB Group Canada Inc.  
Mississauga, Ontario  
Tel: +1 905 670 02 20  
Fax: +1 905 670 48 79

### MEXICO

ESAB Mexico S.A.  
Monterrey  
Tel: +52 8 350 5959  
Fax: +52 8 350 7554

### USA

ESAB Welding & Cutting Products  
Florence, SC  
Tel: +1 843 669 44 11  
Fax: +1 843 664 57 48

## Asia/Pacific

### CHINA

Shanghai ESAB A/P  
Shanghai  
Tel: +86 21 5308 9922  
Fax: +86 21 6566 6622

### INDIA

ESAB India Ltd  
Calcutta  
Tel: +91 33 478 45 17  
Fax: +91 33 468 18 80

### INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama  
Jakarta  
Tel: +62 21 460 0188  
Fax: +62 21 461 2929

### JAPAN

ESAB Japan  
Tokyo  
Tel: +81 3 5296 7371  
Fax: +81 3 5296 8080

### MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd  
Shah Alam Selangor  
Tel: +60 3 5511 3615  
Fax: +60 3 5512 3552

### SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd  
Singapore  
Tel: +65 6861 43 22  
Fax: +65 6861 31 95

### SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation  
Kyungnam  
Tel: +82 55 269 8170  
Fax: +82 55 289 8864

### UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE  
Dubai  
Tel: +971 4 887 21 11  
Fax: +971 4 887 22 63

## Representative offices

### BULGARIA

ESAB Representative Office  
Sofia  
Tel/Fax: +359 2 974 42 88

### EGYPT

ESAB Egypt  
Dokki-Cairo  
Tel: +20 2 390 96 69  
Fax: +20 2 393 32 13

### ROMANIA

ESAB Representative Office  
Bucharest  
Tel/Fax: +40 1 322 36 74

### RUSSIA-CIS

ESAB Representative Office  
Moscow  
Tel: +7 095 937 98 20  
Fax: +7 095 937 95 80

ESAB Representative Office

St Petersburg  
Tel: +7 812 325 43 62  
Fax: +7 812 325 66 85

## Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

[www.esab.com](http://www.esab.com)



ESAB AB  
SE-695 81 LAXÅ  
SWEDEN  
Phone +46 584 81 000

[www.esab.com](http://www.esab.com)

